

Nº: EB01-001

MODELO: MT-32E (ATLANTIS)

FECHA:15/01/2001

**Asunto: Modificación del canal de devolución**

**Ref.: 01/01E**

Debido a la incorporación de los selectores de monedas con sensores de sonido LS6 y L66S, nos encontramos con el problema de que dichos selectores (más sensibles que los anteriores), pueden no admitir en determinadas condiciones monedas con normalidad.

El problema se detecta cuando el selector rechaza una moneda, y al caer golpea en el canal de devolución metálico. El sonido y las vibraciones que genera son recogidas por el selector rechazando las siguientes monedas que se introducen.

Para evitar estas vibraciones o sonidos, se ha introducido una modificación en el canal de devolución. Colocando una tira de plástico a lo largo del canal, conseguimos que se amortigüe el golpe de la moneda en el metal.

Dicha tira, deberá ir adherida al canal mediante un pegamento específico para ello (Loctite o similares).

Esta modificación se ha incorporado en máquinas de producción a partir del 8 de enero de 2001.

 
**Código**

**Descripción**

65303367E

PLETINA INTERIOR CANAL DEVOLUCION MT

Plano de la pieza:



medidas en m.m.